

# SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport  
AFD 8 TURØVEJ  
Tyrøvej 2-4-6-8  
6430 Nordborg



Bygningens energimærke:



Gyldig fra 26. juli 2012  
Til den 26. juli 2022.

Energimærkningsnummer 310001445

  
ENERGI  
STYRELSEN

## ENERGIKONSULENTENS BEDSTE ANBEFALINGER

I denne rapport gennemgås både bygningens energimærkning, status for bygningen og en række forslag til forbedringer. Mine bedste anbefalinger til at nedsætte energiforbruget til opvarmning er vist her.

Med venlig hilsen

Peter Brockhattingen

### Arkitektfirmaet 78 A/S

Trondhjemsvej 16, 6230 Rødebro

a78@a78.dk

tlf. 74762632

Mulighederne for Tyrøvej 2-4-6-8, 6430 Nordborg

### Vinduer, døre ovenlys mv.

|   | Investering | Årlig besparelse                      |
|---|-------------|---------------------------------------|
| <b>VINDUER</b><br>Vinduer og døre er forsynet med termoruder, (bortset fra tagvinduer).   |             |                                       |
| <b>FORBEDRING VED RENOVERING</b><br>Udskiftning af vinduer/døre med termoruder i til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. |             | 4.400 kr.<br>1,67 ton CO <sub>2</sub> |

### El

|  | Investering | Årlig besparelse                      |
|--|-------------|---------------------------------------|
| <b>SOLCELLER</b><br>Der er ingen solceller   |             |                                       |
| <b>FORBEDRING</b><br>Montage af nye solceller, Monokrystal silicium på vestvendt tagflade. | 180.000 kr. | 7.300 kr.<br>2,39 ton CO <sub>2</sub> |

**Tag og loft**

|  | Investering | Årlig besparelse                      |
|--|-------------|---------------------------------------|
| <b>FLADT TAG</b><br>Skråtag (parallel tag) er isoleret med 50 mm mineraluld.<br>Tilbygninger er skønnet med 50 mm isolering i tag.   |             |                                       |
| <b>FORBEDRING VED RENOVERING</b><br>Udvendig isolering af det eksisterende skråtag til i alt 300 mm isolering samt ny 2-lags tagpapdækning. Den eksisterende ventilerede tagkonstruktion ændres til en ikke ventileret konstruktion (varmt tag). Da der kan være ophobet fugt i taget, skal den eksisterende ventilation normalt bevares i et år efter udførelsen af den udvendige merisolering, hvorefter ventilaionsåbninger i udhæng mv. kan lukkes. Ved ovenlys, hætter mv. skal den gamle tagdækning føres med op og inddækkes. Overslagsprisen omfatter ikke evt. udskiftning/forbedring af stern og udhæng. |             | 4.600 kr.<br>1,75 ton CO <sub>2</sub> |

# ENERGIMÆRKET

## FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO<sub>2</sub> man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.


Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.



## BYGNINGENS ENERGIMÆRKE

Bygningens energimærke ligger på en skala fra A<sub>1</sub> til G. A<sub>1</sub> repræsenterer lavenergibygninger med et meget lille forbrug, A<sub>2</sub> repræsenterer bygninger der opfylder bygningsreglementets krav til nybyggeri. B til G repræsenterer bygninger med stadig højere energiforbrug.

På energimærkningsskalaen vises bygningens nuværende energimærke og energimærket for en ny bygning.

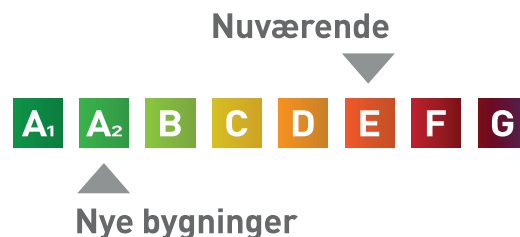

### Beregnet varmeforbrug per år:

**71.500 kWh fjernvarme**

**7.760 kWh elektricitet**

**46.949 kr.**

**15,23 ton CO<sub>2</sub> udledning**

## BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve besparelsesforslaget.

For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO<sub>2</sub>-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen.

Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

### Tag og loft

|  | Investering | Årlig besparelse                      |
|--|-------------|---------------------------------------|
| <b>FLADT TAG</b><br>Skråtag (parallel tag) er isoleret med 50 mm mineraluld.<br>Tilbygninger er skønnet med 50 mm isolering i tag.   |             |                                       |
| <b>FORBEDRING VED RENOVERING</b><br>Udvendig isolering af det eksisterende skråtag til i alt 300 mm isolering samt ny 2-lags tagpapdækning. Den eksisterende ventilerede tagkonstruktion ændres til en ikke ventileret konstruktion (varmt tag). Da der kan være ophobet fugt i taget, skal den eksisterende ventilation normalt bevares i et år efter udførelsen af den udvendige merisolering, hvorefter ventilaionsåbninger i udhæng mv. kan lukkes. Ved ovenlys, hætter mv. skal den gamle tagdækning føres med op og inddækkes. Overslagsprisen omfatter ikke evt. udskiftning/forbedring af stern og udhæng. |             | 4.600 kr.<br>1,75 ton CO <sub>2</sub> |

### Ydervægge

|  | Investering | Årlig besparelse |
|--|-------------|------------------|
| <b>HULE YDERVÆGGE</b><br>Gavle er udført som ca. 30 cm hulmure. Vægge består udvendigt af en halvstens teglmur og indvendigt en halvstens teglmur. Hulrummet er efterisoleret med mineraluldsgranulat. Der blev oplyst at granulatet ligger meget uens pakket. |             |                  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>MASSIVE YDERVÆGGE</b><br>Ydervægge består af 19 / 23 cm letbetonvæg med udvendig forsatsvæg med 100 mm mineraluld og pladebeklædning.  |  |  |
| <b>LETTE YDERVÆGGE</b><br>Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld ialt. Efterisoleret med 100 mm + facadeplade |  |  |

### Vinduer, døre ovenlys mv.

|  | Investering | Årlig besparelse                      |
|--|-------------|---------------------------------------|
| <b>VINDUER</b><br>Vinduer og døre er er forsynet med termoruder, (bortset fra tagvinduer).   |             |                                       |
| <b>FORBEDRING VED RENOVERING</b><br>Udsiftning af vinduer/døre med termoruder i til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. |             | 4.400 kr.<br>1,67 ton CO <sub>2</sub> |
| <b>YDERDØRE</b><br>Massiv yderdør med isolerede fyldinger og beklædning på begge sider.  |             |                                       |

### Gulve

|  | Investering | Årlig besparelse                      |
|--|-------------|---------------------------------------|
| <b>TERRÆNDÆK</b><br>Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 60mm letklinker i betonen.<br>Ved tilbygninger er der regnet med samme opbygning.  |             |                                       |
| <b>FORBEDRING VED RENOVERING</b><br>Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 300 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Hvis gulve forsynes med gulvarme øges isoleringen til 350 mm. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. |             | 3.300 kr.<br>1,24 ton CO <sub>2</sub> |

## Ventilation

Investering

Årlig  
besparelse

### VENTILATION

Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer og mekanisk udsugning fra emhætte i køkken. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte.

## VARMEANLÆG

### Varmeanlæg

|  | Investering | Årlig besparelse |
|--|-------------|------------------|
| <b>FJERNVARME</b><br>Bygningen opvarmes fra egen varmecentral med gas. Anlægget er udført som direkte fjernvarmeanlæg, med fjernvarmevand i fordelingsnettet |             |                  |

### Varmefordeling

|   | Investering | Årlig besparelse |
|---|-------------|------------------|
| <b>VARMEFORDELING</b><br>Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. |             |                  |
| <b>AUTOMATIK</b><br>Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur.                          |             |                  |



# VARMT VAND

## Varmt vand

Investering      Årlig  
besparelse

### VARMT VAND

Varmt brugsvand produceres i 50 l varmtvandsbeholder, isoleret med 30 mm mineraluld.

### VARMTVANDSBEHOLDER

Varmt brugsvand produceres i 50 l varmtvandsbeholder, isoleret med 30 mm mineraluld.

# EL

| EL  | Investering | Årlig besparelse                      |
|---|-------------|---------------------------------------|
| <b>SOLCELLER</b><br>Der er ingen solceller  |             |                                       |
| <b>FORBEDRING</b><br>Montage af nye solceller,<br>Monokrystal silicium på vestvendt tagflade. | 180.000 kr. | 7.300 kr.<br>2,39 ton CO <sub>2</sub> |

## ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Byggeriet er efterisoleret i 100 mm mineraluld ved træfacader/letbeton.

Trævinduer med glas er skiftet til vinduer thermoglas.

Der er monteret nye ovenlys i badeværelser.

Hulmursisolering. Der er udført hulmursisolering men der blev oplyst at isolering ligger meget uens pakket.

Enkelte gavle er efterisoleret med 100 mm mineraluld.

## RENTABLE BESPARELSFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Priser er inkl. moms.

| Emne      | Forslag                | Investering | Årlig besparelse<br>i energienheder | Årlig besparelse |
|-----------|------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|
| <b>El</b> |                        |             |                                     |                  |
| Solceller | Solcelleanlæg mod vest | 180.000 kr. | 3.608 kWh el                        | 7.300 kr.        |

## BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Priser er inkl. moms

| Emne               | Forslag   | Årlig besparelse<br>i energienheder | Årlig besparelse |
|--------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| <b>Tag og loft</b> |   |                                     |                  |
| Fladt tag          | Isolering af skråtag til i alt 300 mm.  | 12.390 kWh fjernvarme               | 4.600 kr.        |
| Vinduer            | Udskiftning af vinduer/døre med termoruder i til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. | 11.870 kWh fjernvarme               | 4.400 kr.        |
| Terrændæk          | Udførelse af nyt terrændæk til i alt 300 mm sundolitt   | 8.770 kWh fjernvarme                | 3.300 kr.        |

## BAGGRUNDSINFORMATION

### ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

|             |   |
|-------------|---|
| Varme ..... | 0,37 kr. per kWh fjernvarme                   |
|             | 5.331 kr. i fast afgift per år for fjernvarme |
| El .....    | 2,00 kr. per kWh                              |
| Vand.....   | 35,00 kr. per m <sup>3</sup>                  |

### FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

## BAGGRUNDSINFORMATION

### BYGNINGSBESKRIVELSE

#### Turøvej 2

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Adresse .....                     | Turøvej 2          |
| BBR nr .....                      | 540-12582-2        |
| Bygningens anvendelse .....       | 130                |
| Opførelses år .....               | 1960               |
| År for væsentlig renovering ..... | Ikke relevant      |
| Varmeforsyning .....              | Fjernvarme         |
| Supplerende varme .....           | Ingen              |
| Boligareal i følge BBR .....      | 110 m <sup>2</sup> |
| Erhvervsareal i følge BBR .....   | 0 m <sup>2</sup>   |
| Tagetage opvarmet .....           | 0 m <sup>2</sup>   |
| Boligareal opvarmet .....         | 110 m <sup>2</sup> |
| Kælderetage opvarmet .....        | 0 m <sup>2</sup>   |
| Erhvervsareal opvarmet .....      | 0 m <sup>2</sup>   |
| Opvarmet areal i alt .....        | 110 m <sup>2</sup> |
| Uopvarmet kælderetage .....       | 0 m <sup>2</sup>   |
| Energimærke .....                 | E                  |

### BYGNINGSBESKRIVELSE

#### Turøvej 4

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Adresse .....                     | Turøvej 4          |
| BBR nr .....                      | 540-12582-4        |
| Bygningens anvendelse .....       | 130                |
| Opførelses år .....               | 1960               |
| År for væsentlig renovering ..... | Ikke relevant      |
| Varmeforsyning .....              | Fjernvarme         |
| Supplerende varme .....           | Ingen              |
| Boligareal i følge BBR .....      | 110 m <sup>2</sup> |
| Erhvervsareal i følge BBR .....   | 0 m <sup>2</sup>   |
| Tagetage opvarmet .....           | 0 m <sup>2</sup>   |
| Boligareal opvarmet .....         | 110 m <sup>2</sup> |
| Kælderetage opvarmet .....        | 0 m <sup>2</sup>   |
| Erhvervsareal opvarmet .....      | 0 m <sup>2</sup>   |
| Opvarmet areal i alt .....        | 110 m <sup>2</sup> |
| Uopvarmet kælderetage .....       | 0 m <sup>2</sup>   |
| Energimærke .....                 | E                  |

### BYGNINGSBESKRIVELSE

#### Turøvej 6

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Adresse .....                     | Turøvej 6          |
| BBR nr.....                       | 540-12582-6        |
| Bygningens anvendelse .....       | 130                |
| Opførelses år.....                | 1960               |
| År for væsentlig renovering ..... | Ikke relevant      |
| Varmeforsyning.....               | Fjernvarme         |
| Supplerende varme.....            | Ingen              |
| Boligareal i følge BBR .....      | 110 m <sup>2</sup> |
| Erhvervsareal i følge BBR .....   | 0 m <sup>2</sup>   |
| Tagetage opvarmet .....           | 0 m <sup>2</sup>   |
| Boligareal opvarmet .....         | 110 m <sup>2</sup> |
| Kælderetage opvarmet .....        | 0 m <sup>2</sup>   |
| Erhvervsareal opvarmet .....      | 0 m <sup>2</sup>   |
| Opvarmet areal i alt .....        | 110 m <sup>2</sup> |
| Uopvarmet kælderetage.....        | 0 m <sup>2</sup>   |
| Energimærke .....                 | E                  |

## BYGNINGSBESKRIVELSE

### Turøvej 8

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Adresse .....                     | Turøvej 8          |
| BBR nr.....                       | 540-12582-8        |
| Bygningens anvendelse .....       | 130                |
| Opførelses år.....                | 1960               |
| År for væsentlig renovering ..... | Ikke relevant      |
| Varmeforsyning.....               | Fjernvarme         |
| Supplerende varme.....            | Ingen              |
| Boligareal i følge BBR .....      | 110 m <sup>2</sup> |
| Erhvervsareal i følge BBR .....   | 0 m <sup>2</sup>   |
| Tagetage opvarmet .....           | 0 m <sup>2</sup>   |
| Boligareal opvarmet .....         | 110 m <sup>2</sup> |
| Kælderetage opvarmet .....        | 0 m <sup>2</sup>   |
| Erhvervsareal opvarmet .....      | 0 m <sup>2</sup>   |
| Opvarmet areal i alt .....        | 110 m <sup>2</sup> |
| Uopvarmet kælderetage.....        | 0 m <sup>2</sup>   |
| Energimærke .....                 | E                  |

## KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

### Turøvej 2

Som tegning. Tilbygning på haveside, 300 cm, ud for stue i hele husets længde.

Syd gavl isoleret og beklædt med steni plader.

Vinduer hvide med thermoglas, facader efterisoleret med 100 mm mineraluld + facadeplade.

Velux tagvindue med thermoglas. Tag Decra stålplader, lagt ovenpå eksisterende eternit.

Hoveddør/ bryggersdør, træ med thermoglas.

### Turøvej 4

Som tegning. Tilbygning på haveside, 300 cm, ud for stue i hele husets længde.  
 Vinduer hvide med thermoglas, facader efterisoleret med 100 mm mineraluld + facadeplade.  
 Velux tagvindue med thermoglas. Tag Decra stålplader, lagt ovenpå eksisterende eternit.  
 Hovedør/ bryggersdør, træ med thermoglas.

#### Turøvej 6

Som tegning. Tilbygning på haveside, 300 cm, ud for stue i hele husets længde.  
 Vinduer hvide med thermoglas, facader efterisoleret med 100 mm mineraluld + facadeplade.  
 Velux tagvindue med thermoglas. Tag Decra stålplader, lagt ovenpå eksisterende eternit.  
 Hovedør/ bryggersdør, træ med thermoglas.

#### Turøvej 8

Som tegning. Tilbygning på haveside, 300 cm, ud for stue i hele husets længde.  
 + overdækket terrasse.  
 Vinduer hvide med thermoglas, facader efterisoleret med 100 mm mineraluld + facadeplade.  
 Velux tagvindue med thermoglas. Tag Decra stålplader, lagt ovenpå eksisterende eternit.  
 Hovedør/ bryggersdør, træ med thermoglas.

## HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På [www.byggeriogenergi.dk](http://www.byggeriogenergi.dk) kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På [www.goenergi.dk](http://www.goenergi.dk) finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

## FIRMA

Energimærkningsrapporten er udarbejdet af:

### Arkitektfirmaet 78 A/S

Trondhjemsvej 16, 6230 Rødekro

a78@a78.dk  
 tlf. 74762632

Ved energikonsulent  
 Peter Brockhattingen

## KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er

Energimærkningsnummer 310001445



udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på [www.seeb.dk](http://www.seeb.dk). Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 41 og 42 i bekendtgørelse nr. 61 af 27. januar 2011.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen  
Amaliegade 44  
1256 København K  
E-mail: [ens@ens.dk](mailto:ens@ens.dk)

# Energimærke

for Tyrøvej 2-4-6-8  
6430 Nordborg



Energistyrelsens Energimærkning

  
**ENERGI**

STYRELSEN

Gyldig fra den 26. juli 2012 til den 26. juli 2022

Energimærkningsnummer 310001445